

[马兰外场问题导入]下行一天线终端接入失败，MSG5上不来。

2023-12-01 17:54 - 刘 抒放

状态:	已解决	开始日期:	2023-11-30
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-31
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, 系统	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
[马兰外场问题导入]下行一天线终端接入失败，MSG5上不来。习文分析log暂时无法推断问题所在，提取终端log至四信处，待四信分析。			

历史记录

#1 - 2023-12-01 17:57 - 刘 抒放

- 文件 msg4.rar 已添加

补充log附件

liu liushufang 写到：

[马兰外场问题导入]下行一天线终端接入失败，MSG5上不来。习文分析log暂时无法推断问题所在，提取终端log至四信处，待四信分析。

#2 - 2023-12-04 11:25 - 刘 抒放

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

- 问题归属 已删除 (PHY)

经由高总指示暂时流转给习文，待习文定位

#3 - 2023-12-05 20:40 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 进行中

与天线相关的配置有SRS和CSI-RS。
可以出版本，修改SRS 和 csi-rs的配置，尝试一下，看看是哪里的问题。

#4 - 2023-12-06 09:23 - 匿名用户

huang xiwen 写到：

与天线相关的配置有SRS和CSI-RS。
可以出版本，修改SRS 和 csi-rs的配置，尝试一下，看看是哪里的问题。

如果四信反馈的话，能够直接知道哪个参数的问题

#5 - 2023-12-27 10:33 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

经过四信反馈是CSI-RS 单天线配置中，CSI-RS Density配置有问题，高通芯片的终端严格校验，无法通过。
修改后的版本经过外场校验测试，下行单天线能够正常接入做上下行业务。

#6 - 2024-02-06 17:03 - 刘 抒放

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

文件

msg5上不来.rar	26.8 MB	2023-12-01	刘 抒放
msg4.rar	47 MB	2023-12-01	刘 抒放