

FC子项目 - 错误 #167

调度PUCCH时隙table计算错误

2020-07-02 10:21 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	错误	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
问题归属:			
描述			
协议中PUCCH反馈调度与下行PDCCH调度有一个时隙差K1，代码中计算该表k0k1TimingInfo时，仅当时隙为特殊时隙时才认为可以发上行，导致PUCCH无法调度到UL时隙			

历史记录

#1 - 2020-07-02 10:22 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 100

计算K1判断条件由 if((slotCfg->slotFrmt[((slotIdx + k0Val + k1Val) % slotCfg->numSlot)] & RG_SCH_SLOT_FORMAT_TYPE_MASK) == RG_SCH_MIX_SLOT)

修改为

if((slotCfg->slotFrmt[((slotIdx + k0Val + k1Val) % slotCfg->numSlot)] & RG_SCH_SLOT_FORMAT_TYPE_MASK) != RG_SCH_DL_SLOT)

使得PUCCH可以在特殊时隙和上行时隙调度。

#2 - 2020-07-02 10:22 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决