

## 2.0基站产品化测试 - 错误 #2150

2.1.15p\_pre1\_T4版本，多ue压力测试后均ping不通，表现各不相同，有的是上行灌包不通，有的下行灌包不通

2024-09-13 15:05 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

### 描述

初步观察报文：发现ue在反复接入的时候，有的时候srb、drb一起建立，可以建立成功，这个时候是能ping通的，但是有的时候又是只建立srb，还需要进一步定位  
需要多个子系统综合定位，目前暂提单给cu

### 历史记录

#1 - 2024-09-24 09:04 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-09-25 15:12 - 杨杨乐

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为王旭初

上行不通的问题等同于#2151

#### 【下行不同的问题问题原因】

当某个流下行无包，超过五分钟，就会让该流进入inactive状态，然后接下来收到的所有包将被丢弃

#### 【修改方案】

当所有流的上下行都没有流，超过5分钟后，释放该UE；其它场景，如果进入inactive状态，当收到包后，设置状态为active状态，继续发包

#### 【回归方法和注意事项】

接入多个UE后，不做上下行业务，包括上下行的ping业务。跑个24h左右，如果没有复现，则考虑关单

#3 - 2025-01-21 11:09 - 王旭初

- 状态从转测试变更为已解决

- 指派给已删除(王旭初)

上、下行数据面问题均已解决，问题关闭