

2.0基站产品化测试 - 错误 #2155

5.8G测试起站后终端无法接入，取物理层log查看powerbits为-1

2024-09-13 15:21 - 程 鹏

状态:	已解决	开始日期:	2024-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-30
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY, PRU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
5.8G测试起站后终端无法接入，取物理层log查看powerbits为-1，RSRP为-140，SNR为-。			

历史记录

- #1 - 2024-09-18 19:23 - 杨 晋
- 后一直未出现，等待复现
- #2 - 2024-09-18 19:26 - 杨 晋
- 状态从新建变更为进行中
- #3 - 2024-09-26 20:15 - 杨 晋
- 是MRU，3个5.8G RU2.0新功放环境出现的问题。
定位到AU一个问题：AU配置第3个RU时，一个信号位宽不一致，导致配置第3个RU错误。此问题出现前有终端接入困难，接着进行过交叉光纤测试。
昨天环境出现一次终端无法接入，刷ta变化很大，更换新fpga版本，2155问题是否与此有关待继续分析验证
- #4 - 2024-10-15 10:13 - 杨 晋
- 状态从进行中变更为转测试
- 指派给从杨 晋变更为程鹏
- 转测试复现
- #5 - 2024-10-15 10:58 - 程 鹏
- 计划完成日期从2024-09-30变更为2024-10-30
- 测试暂未复现该问题，截止版本发布前如未出现，该问题记为解决。
- #6 - 2024-11-25 09:43 - 程 鹏
- 状态从转测试变更为已解决

文件

20240913-151458.jpg	1.99 MB	2024-09-13	程 鹏
---------------------	---------	------------	-----