

网管产品 - 错误 #2258

网管版本YZMM2.0.12，网管开卡用户无法接入，核心网页面开卡正常注册

2024-10-21 17:28 - 程鹏

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-21
优先级:	高	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
[15P_T4升级验证+Rel_3.2.3_pre4核心网] 网管版本YZMM2.0.12 网管签约用户这里添加的sim卡在实际接入的时候卡在pdu建立，无法正常注册，在核心网页面添加的sim卡可正常注册 网管显示核心网的时候添加用户这里切片有问题，这个选项不能自己编辑，选项中显示的切片信息也是错误的，正常切片信息应该是1-010203，这里显示3-112233			

历史记录

#1 - 2024-10-22 10:24 - 薛泽庆

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2024-10-22 14:07 - 钱伯宁

定位问题完成：

1.核心网新增2个UPF切片导致一个签约用户下面可以配置相同的dnn名称，但是界面将dnn名称作为key导致无法显示不同切片的dnn配置信息，需要前台修改；

2.后台之前按照唯一切片配置写死sst与sd配置下发，目前有多个sst与sd，需要根据用户传入参数进行配置修改入库，需要后台修改；

已完成编码，自测中

#3 - 2024-10-22 14:31 - 钱伯宁

自测验证通过，转待测试回归

#4 - 2024-10-22 17:25 - 杨凯

- 文件 cn1.pcap 已添加

更新下实验室验证的抓包接入OK

#5 - 2024-10-22 19:18 - 薛泽庆

- 状态从 *进行中* 变更为 *转测试*

- 指派给从 薛泽庆 变更为 程鹏

原因：开发此功能时，得到的信息是只有2个切片，但新版本核心网现在支持多个同名切片，导致无法显示。

解决方案：1.正确获取全部的切片信息；2.对增加和编辑功能下发切片相对应的sd和sst。

自测完成，请验收

#6 - 2024-10-24 10:30 - 程鹏

- 文件 1111.jpg 已添加

问题已解决

#7 - 2024-10-31 09:38 - 程鹏

- 状态从 *转测试* 变更为 *已解决*

文件

20241021-172609.jpg	702 KB	2024-10-21	程鹏
20241021-1726109.jpg	1.3 MB	2024-10-21	程鹏
cn1.pcap	651 KB	2024-10-22	杨凯
1111.jpg	461 KB	2024-10-24	程鹏