

3.0基站产品测试 - 错误 #2460

3.0上行或下行配置256qam,重传全错

2024-11-25 10:39 - 魏 幸幸

状态:	转测试	开始日期:	2024-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:			
描述			
3.0上行重传全错			

历史记录

#1 - 2024-11-26 13:35 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 已解决

3.0上行重传全错问题已查明，是咱们代码里有张mcs映射重传mcs的表，在256qam时有问题。此问题会导致上行或下行256qam重传时，dci填写mcs有问题，从而反馈全错。2.0上无论时上行还是下行，都只测64qam，所以在2.0上没有暴露。dci重传的mcs是根据调制阶数映射，64qam重传时，dci填写的mcs值应该是29-31，咱们代码表里面没有问题。256qam重传时，dci填写的mcs值应该是28-31，咱们代码表里面是29-32(有问题)。(而且dci码流一共5bit指示mcs，32是没有办法指示的)

#2 - 2024-11-26 13:52 - 魏 幸幸

- 主题 从 3.0上行重传全错 变更为 .0上行或下行配置256qam,重传全错

#3 - 2024-12-09 14:16 - 魏 幸幸

- 主题 从 .0上行或下行配置256qam,重传全错 变更为 3.0上行或下行配置256qam,重传全错

#4 - 2025-01-21 14:53 - 魏 幸幸

- 状态 从 已解决 变更为 转测试

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 王 旭初