2.0基站产品化测试 - 错误 #2479

15Ppre1 T5版本,异频xn乒乓切换一段时间后,上报A5不再发起切换。

2024-11-29 09:56 - 孙 泽林

状态: 已解决 7024-11-29

优先级: 普通 计划完成日期:

 类别:
 预期时间:
 0.00 小时

 目标版本:
 耗时:
 0.00 小时

问题归属: CU FPGA板卡类型:

发现问题版本: Rel_2.1.15P CPU类型:

目标解决问题版本: Rel_2.1.16P

描述

15Ppre1_T5版本, 3.3G-3.5G频段, 异频xn乒乓切换一段时间后, 上报A5不再发起切换。

研发定位为上次切换,目标侧还没有收到源侧的end maker,切换流程没走完,导致后续切换异常。

目前研发增加日志打印,复现定位中。

历史记录

#1 - 2024-11-29 10:00 - 席 振斌

- 指派给 被设置为 席 振斌

#2 - 2024-11-29 11:39 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2024-12-02 13:50 - 席 振斌

问题原因:

初步分析:通过后来复现的any报文分析,通过报文可以看到目标侧及时收到了源侧发送的end maker,但是目标侧一直没有进行 end maker的处理,且从日志看在收到end maker的udp

socket到endmaker的处理函数没有看到任何异常的返回;同时通过baseservice的日志看,udp_rx_dl线程在问题发生的时间段cpu占用率一直是99.002%,此 线程在平常峰值灌包时最高才达到70%,从西安的环境上看不带任何业务时cpu占用率在0.7%~1.4%之间,但是触发问题的环境不带任何业务的切换在发 生问题前后有段时间cpu占用率很高;

定位方法:

- 1、之前basesevice的日志打印是10s一次,现在修改为1s一次,重点看一下问题发生时此线程的是不是确实是占用率很高;
- 2、在udp接受socket的函数,recvfrom后将endmaker的消息打印看目标侧有没有在发生问题时收到end maker消息;

#4 - 2024-12-02 13:50 - 席 振斌

目前是出包给了测试等待复现

#5 - 2024-12-03 14:08 - 席 振斌

问题原因:cu目标侧代码在udp_rx_dl线程处理endmaker时,对存在扩展信元但是扩展内容为全0值时的场景,代码异常防护不够导致跳不出while循环,u dp_rx_dl线程cpu拉满,本次切换的endmaker信令也无法处理下去,目标侧始终处理不到end

maker消息,切换完成的状态机没有修改过来,A5事件上报到目标侧时,因状态机没有更换过来,全都没有处理;

目前修改完成,出包给产测

#6 - 2024-12-04 10:16 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 席 振斌 变更为 孙 泽林

#7 - 2025-01-22 14:43 - 孙泽林

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

16PT2版本测试中,未出现end mark问题。

文件

end mark.rar 6.81 MB 2024-11-29 孙泽林

2025-09-10 1/1