

3.0基站产品测试 - 错误 #2493

3.0 7d2u配比，上下行同时满灌包，下行调度不满，上行一停，下行就调度满了。

2024-12-04 12:23 - 魏 幸幸

状态:	转测试	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-04 12:24 - 魏 幸幸

分析log，是3，4，5，6，13，14，15，16slot下行没有调度，问了测试同事2.0没有出问题，怀疑是3.0引入的。

#2 - 2024-12-04 12:26 - 魏 幸幸

后面定位和合入pucch跳过s slot有关，把这个回退掉就好了
2.0上没问题因为2.0上还没合入。

#3 - 2024-12-31 09:21 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 赵 晓辉

#4 - 2024-12-31 09:43 - 赵 晓辉

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

该问题是由于uci on pusch 置位状态错误导致的，K1分配失败。从而导致下行调度失败。

isUIDciFill 该变量添加是否在uci on pusch的判断之后该问题已经解决。

#5 - 2025-01-21 09:39 - 赵 晓辉

- 状态 从 已解决 变更为 转测试

#6 - 2025-01-21 09:39 - 赵 晓辉

- 指派给 从 赵 晓辉 变更为 王 旭初