

网管产品 - 错误 #2584

网管版本：YZMM2.1.0Pre1T10

PRU功能部分基站上报温度功控指标，部分基站不上报，目前来看使用2.0版本5.8G的RU没有上报，600和3.5G的RU有上报

2024-12-20 11:25 - 程 鹏

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本：YZMM2.1.0Pre1T10 PRU功能部分基站上报温度功控指标，部分基站不上报，目前来看使用2.0版本5.8G的RU没有上报，600和3.5G的RU有上报			

历史记录

#1 - 2024-12-20 11:53 - 杨 凯

- 指派给从 杨 凯 变更为 薛泽庆

#2 - 2024-12-20 15:25 - 杨 凯

注意下多PRU的实现

#3 - 2024-12-20 15:28 - 杨 凯

```
{
  "au_id":"400200000139E780447101C5",
  "temperature":{
    "fpga_temp":52.700001,
    "rf0_temp":0,
    "rf1_temp":0
  },
  "power":{
    "gain0":255,
    "gain1":255,
    "gain2":255,
    "gain3":255,
    "atten0":1100,
    "atten1":1100,
    "atten2":1100,
    "atten3":1100
  }
}, {
  "au_id":"400200000139E780447101C5",
  "temperature":{
    "fpga_temp":54.599998,
    "rf0_temp":0,
    "rf1_temp":0
  },
  "power":{
    "gain0":255,
    "gain1":255,
    "gain2":255,
    "gain3":255,
    "atten0":1100,
    "atten1":1100,
    "atten2":1100,
    "atten3":1100
  }
}, {
  "au_id":"400200000139E780447101C5",
  "temperature":{
    "fpga_temp":62.5,
    "rf0_temp":0,
    "rf1_temp":0
  },
}
```

```
"power":{
  "gain0":255,
  "gain1":255,
  "gain2":255,
  "gain3":255,
  "atten0":1100,
  "atten1":1100,
  "atten2":1100,
  "atten3":1100
}
}},
"PruTmpPowerSw":1,
"PruTmpPowerSwStatus":1,
"ru_num":3,
"time":1734679560
}
```

#4 - 2024-12-20 17:35 - 薛泽庆
- 状态从新建变更为进行中

#5 - 2025-01-06 10:51 - 薛泽庆
问题原因：西安本地从设计到实现都是为一个pru实现的，目前温度不显示的原因是多个pru导致。

#6 - 2025-01-07 16:04 - 薛泽庆
- 状态从进行中变更为转测试
- 指派给从薛泽庆变更为杨凯

已完成，请验收。

#7 - 2025-01-14 14:18 - 杨凯
- 指派给从杨凯变更为程鹏

2.1T13版本已解决，请验证。

#8 - 2025-01-21 09:47 - 程鹏
- 状态从转测试变更为已解决

多pru目前已经可以自由选择查看其中某一个RU，该问题已解决

文件			
1111111.jpg	83.7 KB	2024-12-20	程鹏
22222.jpg	432 KB	2024-12-20	程鹏