

2.0基站产品化测试 - 错误 #2590

16P_Pre1T0：MRU环境起站正常，拔掉RU2的光纤，合并状态没有变化，出现了dev告警

2024-12-20 17:25 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
问题描述： MRU环境起站正常，拔掉RU2的光纤，合并状态没有变化，出现了dev告警。 还有一种场景是拔了RU2光纤变成未合并，插上后不会变到合并。有dev告警上报。 RU掉电也会出现类似告警。 基站版本：16P_Pre1T0			

历史记录

#1 - 2024-12-25 16:14 - 战弋戈

dev 上报肯定是发现了变化，有无可能再观察时状态又变回来了。

#2 - 2024-12-26 14:29 - 战弋戈

- 状态从新建 变更为 进行中

合并状态的改变，目前只能支持到检测到拔掉RU合并状态的变化。当拔掉RU后，再插上RU，合并状态不一定会发生变化,这个状态不一定,AU不一定给予支持。

#3 - 2025-01-03 16:54 - 战弋戈

- 条件：1. 打开温度开关时，会不断的进行ioctl。
2. 拔掉光纤，这时可能会导致ioctl出了busy状态上报并导致dev_om退出（且未的修改）。

- 修正：1. 当3层起来后，出现busy状态不进行退出操作。
2. 当检查到合并信息后会进行上报， busy状态也会上报。

#4 - 2025-01-07 17:20 - 战弋戈

- 状态从进行中 变更为 转测试
- 指派给从战弋戈 变更为 黄毅

#5 - 2025-01-09 11:45 - 黄毅

- 状态从转测试 变更为 已解决

16P_Pre1T1版本验证，问题已经解决。

文件

20241220-171241.jpg	24.1 KB	2024-12-20	黄毅
1220合并问题.rar	8.61 MB	2024-12-20	黄毅