2.0基站产品化测试 - 错误 #2606

RU 1.0

5.8G时使用1分4光纤的2、11；3、10；4、9与使用1、12表现不同，终端无法接入，phy起站打印RU回读频点不同。

2024-12-25 09:55 - 程鹏

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-31
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, PRU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
接入光纤1，12：下行RSRP=-45dbm、上行RSRP=-70dbm，终端正常接入，起站回读频点363690000（RU回读频点之前问过弋戈，RU内计算频点方式不同，需要使用中心频率减去2242560000是RU回读的频点，中心频率配置5879460000）； 接入光纤2，11：下行RSRP=-93dbm，终端无法接入看不到上行信号强度，起站回读频点5879460000（2，11与1，12回读频点不同，终端能下行同步，但是上行信号特别差，看不到上行信号，所以看起来像是上行无功率。） 接入光纤3，10：下行RSRP=-90dbm，同光纤2，11； 接入光纤4，9：下行RSRP=-93dbm，同光纤2，11；			

历史记录

#1 - 2025-01-07 16:36 - 程鹏

- 优先级从 高 变更为 普通

#2 - 2025-01-21 16:52 - 杨晋

- 主题从 单RU时使用1分4光纤的2、11；3、10；4、9与使用1、12表现不同，终端无法接入，phy起站打印RU回读频点不同。 变更为 RU 1.0 5.8G时使用1分4光纤的2、11；3、10；4、9与使用1、12表现不同，终端无法接入，phy起站打印RU回读频点不同。

#3 - 2025-02-11 15:10 - 战弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

#4 - 2025-02-24 17:26 - 战弋戈

- 文件 ru2.0温度.jpg 已添加

#5 - 2025-02-24 17:26 - 战弋戈

- 文件 已删除 (ru2.0温度.jpg)

#6 - 2025-02-25 15:58 - 战弋戈

在遍历RU时，对RU的id写错，导致第二个RU不能参与运算。

#7 - 2025-04-11 09:29 - 战弋戈

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 战弋戈 变更为 程鹏

#8 - 2025-04-11 12:06 - 程鹏

- 状态从 转测试 变更为 已解决

文件

11111.jpg	1.25 MB	2024-12-25	程鹏
22222.jpg	2.65 MB	2024-12-25	程鹏