

2.0基站产品化测试 - 错误 #2609

16Ppre1_t0版本，gps异常发起的三层重启过程中，phy线程ebbupool未正常启动。

2024-12-25 10:47 - 孙泽林

状态:	反馈	开始日期:	2024-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

16Ppre1_t0版本，因gps异常，agent发起重拉三层。
脚本启动过程中，phy启动卡住，phy线程ebbupool未正常启动；cu、du启动完成。
需phy定位下启动异常问题，目前仅复现一次。

历史记录

#1 - 2024-12-27 16:09 - 孙泽林

重新复现问题，目前研发定位，三层拉起时，WLS被占用未杀干净，需要增加保护机制

#2 - 2024-12-30 16:10 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为反馈

- 指派给从赵强变更为孙泽林

增加agent停止三层时监控三层机制：

- 1.周期（1秒）检测三层状态；
- 2.检测有未被杀死的三层进程则再杀一次；
- 3.累计3次重复杀死三层进程还发现有未被杀死的进程则reboot;

文件

时钟导致复位173异常.rar	63.6 MB	2024-12-25	孙泽林
-----------------	---------	------------	-----