

【2.1.16P pre1T1】2.5ms配比下128UE上下行灌包15小时，UE全部掉线后DU挂死

状态:	已解决	开始日期:	2025-01-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郝 雷	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述
2.5ms配比，E500模拟128用户接入，每用户上行灌包2M，下行灌包3M，持续15小时。 停止灌包业务，E500断开连接，网管显示用户全部释放，这时DU挂死。

#1 - 2025-01-11 14:03 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2025-01-11 14:08 - 周立伟

[illegible]

[01-10 09:50:44.449][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.449][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.450][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.452][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.452][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.453][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.454][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.454][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.454][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.454][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.456][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000001
[01-10 09:50:44.456][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.458][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.458][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.489][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000
[01-10 09:50:44.489][ERR_26]Mux mac-ce failed! offset1:2, offset:2, map:0x00000000

#4 - 2025-01-13 10:02 - 周立伟

问题1：属于UE释放时，需加判断UE释放的保护处理；
问题2：MAC-ce添加存在时序，需修改MAC-ce添加流程；
代码已修改，验证中。

#5 - 2025-01-21 14:29 - 周立伟

- 状态从进行中 变更为 转测试
- 指派给从周立伟 变更为 郝雷

在E500上验证通过，计划落入17P_T1

#6 - 2025-01-22 17:05 - 郝雷

- 状态从转测试 变更为 已解决