

## FirstCall - 错误 #2694

### PDCCH信道start\_rb问题

2025-01-14 09:43 - 葛奇思

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	葛奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
PDCCH信道coreset0的start_rb由于基站参数发生变化,导致crc无法译对,ste链路中固定coreset0的start_rb=0,存在问题,需要根据实际情况进行变化。			

#### 历史记录

#1 - 2025-01-14 09:48 - 葛奇思

新的频点下, start\_rb为18,并非初始设置的0,现将频点参数放置在cfg文件夹中并根据参数由l1c计算并下发给PDCCH。13日上午, 2.5G频点, 仍存在问题, 下午更换3.5G频点, 一切正常, crc可译对(此情况在 [功能 #2674](#) 中有详细说明)

#2 - 2025-01-14 09:49 - 葛奇思

- 状态从 *新建* 变更为 *已解决*

#3 - 2025-02-27 20:15 - 朱荣涛

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*