

5G NR - 错误 #2924

第四批板卡网口不通问题

2025-03-05 10:19 - 王 昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-05
指派给:	申 江欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统		
描述			
3.0基带板第四批板卡网口不通问题			

历史记录

#1 - 2025-03-05 15:30 - 申 江欣

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-05
- % 完成 从 0 变更为 100

- 1.问题现象：板卡上电后，发现网口phy芯片输出异常，网口无法link，无法正常使用；
- 2.问题原因：88E1512PB2-NNP2I000以太网收发器的R668位号电阻阻值焊接错误，4.99K焊接为49.9K，将电阻更换后，网口恢复正常；
- 3.问题排查：88E1512PB2-NNP2I000以太网收发器的R668位号电阻阻值焊接错误，4.99K焊接为49.9K，将电阻更换后，网口恢复正常；
- 4.后续解决：已经反馈厂家，后续再贴装时，检查该电阻阻值。

#2 - 2025-03-05 16:01 - 申 江欣

- 跟踪 从 硬件功能需求 变更为 错误
- 项目 从 产品硬件设计及装配 变更为 5G NR
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 问题归属 系统 已添加

#3 - 2025-03-05 16:01 - 申 江欣

- 状态 从 进行中 变更为 已解决