

3.0基站产品测试 - 错误 #2943

DU上报功放指标周期8秒,影响网管指标获取

2025-03-07 14:07 - 孙泽林

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			
Rel_3.0.0_Pre1T6基站版本，整机600M测试。网管上的基站指标显示为空。 DU上报功放指标周期8秒，影响到网管指标获取。需修改；			

历史记录

#1 - 2025-03-11 14:03 - 赵 晓辉

该问题是李明新提供的ap_driver.a 中计算驻波比的函数存在sleep() 导致kpi上报的线程比之前多6秒的等待，导致网管数据刷新出现问题。

获取参数指标的函数挪到了 oam线程中，目前暂时放到该线程下，影响是 实时动态修改的网管参数 需要多等6秒。

#2 - 2025-03-25 15:36 - 赵 晓辉

后续待优化，或再起一个线程去做这个事情。

#3 - 2025-03-28 13:50 - 林 万江

- 状态 从 新建 变更为 进行中