

2.0基站产品化测试 - 错误 #2974

T16本网管干扰测量，网管看不到RIP值，子带能看到，RB看不到测量

2025-03-14 18:41 - 程 鹏

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-14
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			
T16本网管干扰测量，网管看不到RIP值，子带能看到，RB看不到测量			

历史记录

#1 - 2025-03-14 18:44 - 程 鹏

YZMM2.1.0Pre2网管验证也存在该问题

#2 - 2025-03-17 17:29 - 杨 凯

- 项目 从 网管产品 变更为 2.0基站产品化测试
- 指派给 从 杨 凯 变更为 匿名用户
- 发现问题版本 被设置为 Rel_2.1.17P
- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_2.1.17P
- 问题归属 DU 已添加

该问题是由于基站版本Rel_2.1.17P_Pre1T1版本DU侧新合入小区信道修改功能上报引入，请DU侧修改

#3 - 2025-03-18 13:36 - 匿名用户

小区信道上报和rip上报共用消息头，因为17P小区信道version修改为1，所以rip的头也间接被修改了，导致agent识别出错，rip上报丢失；
将小区信道和rip的消息头分开处理，测试验证OK；
代码落入17P；

#4 - 2025-03-18 16:14 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 匿名用户 变更为 程 鹏

#5 - 2025-03-19 15:50 - 程 鹏

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

文件

22222.jpg	345 KB	2025-03-14	程 鹏
1111.jpg	1.17 MB	2025-03-14	程 鹏