

2.0基站产品化测试 - 错误 #2984

17P_Pre1T1

MRU环境，3层工作中其中1个RU下电再上电，网管点击重启按钮概率性出现频点回读为0问题(重启三层可正常)，如先点停止按钮等10秒再点启动按钮则没有问题

2025-03-19 18:18 - 黄毅

状态:	挂起	开始日期:	2025-03-19
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		
描述			
问题描述： MRU环境一个或两个RU断电，再上电，使用网管重启协议软件按钮重启3层，会概率性出现频点配置失败的问题 出现问题后，网管有告警提示。如附件。问题出现后再重启3层可以恢复。 出现概率： 1，使用停止/启动，中间等待10s，10次没有出问题 2，使用重启按钮，10次测试，3次复现问题。 版本：17P_Pre1T1			

历史记录

- #1 - 2025-03-19 18:25 - 杨晋
- 文件555.jpg 已添加
- 主题 从 17P_Pre1T1：MRU环境其中1个RU下电，在3层工作中上电，使用网管重启协议软件按钮重启3层，会概率性出现频点配置失败的问题 变更为 17P_Pre1T1
MRU环境，3层工作中其中1个RU下电再上电，网管点击重启按钮概率性出现频点回读为0问题，如先点停止按钮等10秒再点启动按钮则没有问题
- 状态 从 新建 变更为 进行中



- #2 - 2025-03-19 18:26 - 杨晋
- 主题 从 17P_Pre1T1
MRU环境，3层工作中其中1个RU下电再上电，网管点击重启按钮概率性出现频点回读为0问题，如先点停止按钮等10秒再点启动按钮则没有问题 变更为 17P_Pre1T1
MRU环境，3层工作中其中1个RU下电再上电，网管点击重启按钮概率性出现频点回读为0问题(重启三层可正常)，如先点停止按钮等10秒再点启动按钮则没有问题
- #3 - 2025-03-19 18:28 - 杨晋
- 如果出现回读频点0，此时会上报告警。再次启三层，能够恢复正常
- #4 - 2025-04-14 11:48 - 杨晋
- 状态 从 进行中 变更为 挂起

目前规避，在du cu启动脚本中加入10s等待，黄毅测试OK。

文件

20250319-181513.jpg	56.2 KB	2025-03-19	黄毅
20250319-181611.jpg	561 KB	2025-03-19	黄毅
20250319-181708.jpg	62.4 KB	2025-03-19	黄毅
555.jpg	62.4 KB	2025-03-19	杨晋