

B5G_UE - 错误 #3012

msg4 PDS 接收不成功

2025-03-25 14:20 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-25
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-26
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
Uu口接入联调时，msg4 接收不成功			

历史记录

#1 - 2025-03-25 14:20 - 高峰

- 计划完成日期 被设置为 2025-03-26

#2 - 2025-03-26 14:34 - 雪峰 赖

PDCCH DCI译码的时候，dci1_0->freqDomResAssign 是按照uint16_t 存储到DDR中，必须对应的命令是STORE_EX_S(&dci1_0->freqDomResAssign, freqDomResAssign); 而代码中使用了STORE_EX_W(&dci1_0->freqDomResAssign, freqDomResAssign); 对应的是uint32_t

#3 - 2025-03-26 14:37 - 雪峰 赖

如果dci1_0_for_msg4->freqDomResAssign的值没有取对，会导致给PDSCH的 RB 数的值不对

```
bwpSz = LOAD_EX_S(&cellCfg->type0Info.type0Bwp.bwpGenCfg.bwpSz);
freqDomResAssign = LOAD_EX_S(&dci1_0_for_msg4->freqDomResAssign);
LOG_INFO_S("Msg4 fre:%d, bwp:%d \n",    freqDomResAssign, bwpSz);
location = LOAD_EX_S(&cellCfg->initDlBwp.bwpGenCfg.location);

llc_riv_calc_startRb(bwpSz ,
freqDomResAssign ,
&rbStart,
&numRb);
```

#4 - 2025-03-26 14:52 - 高峰

- 主题 从 msg4 接收不成功 变更为 msg4 PDS 接收不成功

#5 - 2025-04-18 09:28 - 雪峰 赖

- 状态 从 新建 变更为 已解决