

FirstCall - 错误 #3241

DD口PDCCH信道译码错误，SIB1译码后卡死

2025-04-25 13:12 - 葛 奇思

状态:	进行中	开始日期:	2025-04-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
DD口PDCCH信道译码错误			

历史记录

#1 - 2025-04-25 13:15 - 葛 奇思

- 指派给 被设置为 葛 奇思

1、问题：PDDCH测试过程中出现空指针；
原因：PDCCH DD口部分参数使用当前slot号，LIC使用空口slot号导致参数未能正确读取；
解决方案：PDCCH DD口参数读取使用空口slot号，参数读取与控制正问题解决

#2 - 2025-04-25 13:17 - 葛 奇思

2、问题：参数基本核对完成，但是PDCCH仍无法解对；
原因：deofdm传递给PDCCH的频域数据有问题；
进展：deofdm采数测试，PDCCH时域数据无问题，deofdm后的频域数据不对，目前正在寻找原因

#3 - 2025-04-29 09:56 - 葛 奇思

进展：deofdm模块添加采数后频域数据正常，继续寻找原因

#4 - 2025-05-06 16:33 - 葛 奇思

- 主题 从 DD口PDCCH信道译码错误 变更为 DD口PDCCH信道译码错误，SIB1译码后卡死
- 状态 从 新建 变更为 进行中