

3.0基站产品测试 - 错误 #3332

[3.0产品测试]3.0.1pre1_T5，5.8G星思终端下行灌包400M会掉线

2025-05-14 14:24 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2025-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T5版本			
测试设备：核心网 192.168.8.219 基站 192.168.8.233			
测试用例：单用户大下行大容量下行UDP灌包			
基站配置：7D2U 2T1R			
测试终端：星思5.8G终端			
测试场景：终端和基站射频直连，开机注册拨号，下行UDP灌包400M			
问题描述：灌包10分钟左右终端掉线，查看信令显示rl-failure-others。没有出现DU卡窗问题。			
射频直连信号应该比较稳定，上下行RSRP都是-60dBm左右。			
定位信息：修改了BLER和UM还是会出现掉线，需要进一步定位。			

文件

0514终端掉线.rar	179 KB	2025-05-14	黄毅
--------------	--------	------------	----