

3.0基站产品测试 - 错误 #3357

【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T5,21环境，128ue上下行同时udp，部分ue没速率

2025-05-20 09:41 - 周磊


状态:	已解决	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		

描述

简述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T5,21环境，128ue上下行同时udp，部分ue没速率

测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T5

问题描述：【3.0整机】Rel_3.0.1_Pre1T5,21环境，128ue上下行同时udp，部分ue没速率

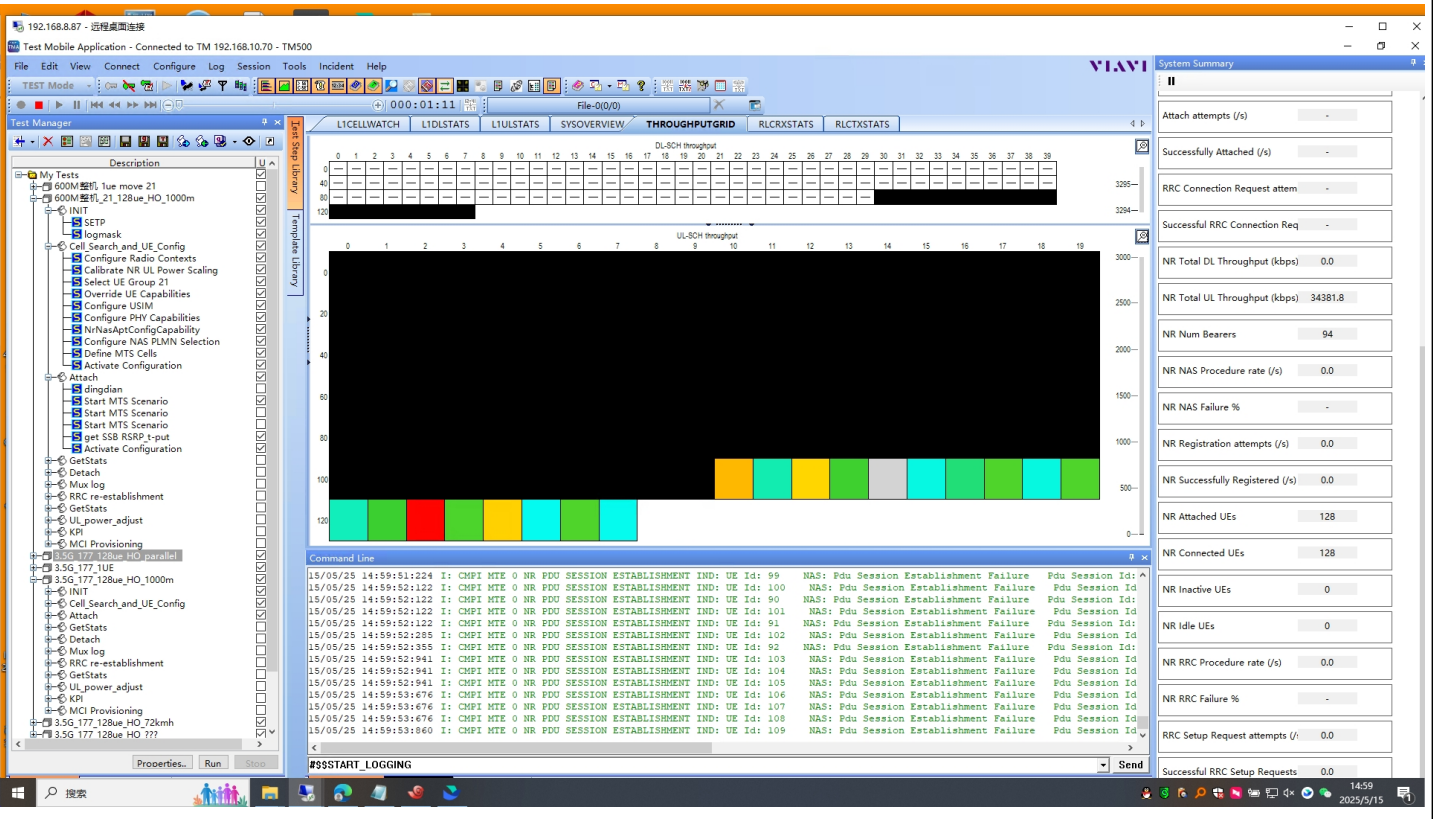

历史记录

#1 - 2025-05-27 14:50 - 魏 幸幸

- 状态从 新建 变更为 进行中

部分UE没有流量，是因为压根没接入。

#2 - 2025-05-27 15:32 - 魏 幸幸

振彬分析是arm核心网响应慢，CU定时器超时，是部分UE未接入原因之一。把定时器改大成2S，正在复测。

#3 - 2025-05-30 09:52 - 魏 幸幸

- 指派给从 魏 幸幸 变更为 周磊

128UE完全接入之后还有黑点，是qos调度不均匀导致。T8版本优化了qos调度算法，建议用T8版本复测。

#4 - 2025-05-30 14:17 - 周磊

- 文件 飞书20250530-141658.mp4 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 已解决

更换du后，几轮业务测试，TM500侧观察上下行均有调度

文件				
20250520-093955.jpg	961 KB	2025-05-20	周磊	
飞书20250530-141658.mp4	2.73 MB	2025-05-30	周磊	