

产品3.0平台 - 错误 #3395

idtcn.bin文件被gps_pps_idtcn.bin覆盖

2025-05-26 16:20 - 王 昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	游 起君	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
出现现象，rfic_a.out文件启动后出现了如下错误，更换idtcn文件后恢复正常，经过compare对比发现idtcn文件被同一路径下的gps_pps_idtcn.bin覆盖 commonDev abort ERR RETURN: public/src/adi_ad9528.c 860 adi_ad9528_PiILockStatusGet ERR RETURN: public/src/adi_ad9528_hal.c 75 adi_ad9528_SpiByteRead 解决方法： 删除此路径下的1588_pps_idtcn.bin和gps_pps_idtcn.bin。 需要弋戈制作新的ap_os一键烧写版本时，不加入1588_pps_idtcn.bin和gps_pps_idtcn.bin文件。			

历史记录

#1 - 2025-05-29 09:47 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 进行中

在出烧录优化版本时修正这个看看。

#2 - 2025-05-29 10:53 - 战 弋戈

- 指派给从 战 弋戈 变更为 游 起君

#3 - 2025-06-03 14:42 - 游 起君

- 状态从 进行中 变更为 已解决

根本原因：是设备启动中，evb_boot.sh脚本加入了错误的判断，判断idtcn和gps_pps_idtcn.bin不相同时，就会主动覆盖，经确定没必要这样做,修改脚本