

FirstCall - 错误 #3514

ARM平台打桩DLAP发包业务，测试DD的业务调度，发现一段时间后，RLC侧报告“ ” GET BO PKT failed “ 的错误 ”

2025-06-13 18:28 - 王 艳芳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-13
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-13
指派给:	王 艳芳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
描述			
ARM平台打桩DLAP发包业务，测试DD的业务调度，发现一段时间后，RLC侧报告“ ” GET BO PKT failed “ 的错误 ”			

历史记录

#1 - 2025-06-13 18:33 - 王 艳芳

- 计划完成日期 被设置为 2025-06-13
- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 3.00 小时

【问题原因】RLC侧从BO RPT POOL申请rte_mbuffer,向MAC发送BO RPT，放入存放BO的消息队列。MAC从消息队列获取BO RPT处理后，没有释放相应的rte_mbuffer，导致BO BUFFER POOL内存池的空闲rte_mbuffer耗尽。
【问题影响】会导致BO RPT无法连续，MAC下行调度无法持续
【解决方案】MAC层增加想要的释放流程

#2 - 2025-06-13 18:34 - 王 艳芳

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

【测试结果】经测试，该错误不再复现