

基站横联 - 错误 #3519

测量模块接收不稳定，偶现不同的异常现象

2025-06-14 18:59 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-16 10:08 - 高峰

是因为测量模块存在13000样点的时间偏移，导致SSS截取失败了
但平台目前版本采用基线版本，接收搬数有一个13us（1600样点）的提前量（NR协议的Nta）
1600样点域13000样点两者对不上，需要双方确认一下

#2 - 2025-06-16 14:52 - 葛 奇思

已查出由于GPS接口松了导致测量模块提前量不对，目前EVMT4板卡GPS实际未同步的情况下，软件仍显示同步，这个问题我再找弋戈确认一下

#3 - 2025-06-16 17:25 - 高峰

GPS未同步但显示同步的问题属于已有问题单，#2930

#4 - 2025-06-17 16:53 - 高峰

- 状态从 新建 变更为 已解决