

3.0基站产品测试 - 错误 #3598

【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T2,21环境，128UE 1D3U，上下行同时udp 190M+300M,cu核2核3 100%

2025-06-24 11:21 - 周磊

状态:	已解决	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
简述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T2,21环境，128UE 1D3U，上下行同时udp 190M+300M,cu核2核3 100%			
测试版本：Rel_3.1.2_Pre1T2			
问题描述：【3.0整机】Rel_3.1.2_Pre1T2,21环境，128UE 1D3U，上下行同时udp 190M+300M,cu核2核3 100%			

历史记录

- #1 - 2025-07-01 16:46 - 杨杨乐
- 状态从新建 变更为 转测试
 - 指派给从杨杨乐 变更为 周磊

【问题原因】
由于UDP_RX_UL和SHM_RX_UL在一个核上绑着，当UE多时，会导致cpu爆满

【修改方案】
将UDP_RX_UL和SHM_RX_UL绑在两个不同的核上

【回归方法和注意事项】
多测试几次，如无问题，可以关单

- #2 - 2025-07-08 17:00 - 周磊
- 状态从转测试 变更为 已解决

已验证