

基站横联 - 错误 #3709

上研测试，接收端可以检测到2个TCI，但没有dl tb ind


2025-07-08 16:23 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-07-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	赵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
上研测试测试，敲桩情况下，静态时隙发送两个PDC 接收端可以解到2个TCI,但没有1个dl tb ind，即0个dl tb ind 大概分析： 1. 目前PDS代码不支持1个slot中调度2个PDS的情况，需要重新修复支持该特性 2. 即使不支持1个slot中调度2个PDS，也应该会上报1个dl tb ind，但目前一个都没有上报，不符合预期			

历史记录

- #1 - 2025-07-08 16:37 - 赵强
- 文件 屏幕截图2025-07-08 163630.png 已添加
- 文件 20250708-163606.jpg 已添加

```
[INFO]ZQ : Pdsch_Symbproc_Task_UE run !!! sfn[22786] slot[104] cell[-112] sym_startindex[52] sm_buffer_ptr[0xe00004a1]
[INFO]pdu_num[2] sfn[0] slot[10] uu_dd_HL_flag[2] HL_slotttype[0]
[INFO]RNTI[65535] nIdPusch[50] qamModOrder[2] mcsIndex[3] mcsTable[1] nrOfLayers[1]
[INFO]rvIndex[0] harqProcessID[0] TBSsize[233] BWPStart[0] BWPSsize[273] initialULBwpSize[273]
[INFO]rbStart[16] rbSize[16] StartSymbolIndex[1] NrOfSymbols[12]
[INFO]DmrsScramblingId[60] DmrsIdentity[60] dmrsPorts[3] dmrsConfigType[0] nSCID[0] ulDmrsSymbPos[8]
[INFO]RNTI[65535] nIdPusch[50] qamModOrder[2] mcsIndex[3] mcsTable[1] nrOfLayers[1]
[INFO]rvIndex[0] harqProcessID[0] TBSsize[233] BWPStart[0] BWPSsize[273] initialULBwpSize[273]
[INFO]rbStart[16] rbSize[16] StartSymbolIndex[1] NrOfSymbols[12]
[INFO]DmrsScramblingId[60] DmrsIdentity[60] dmrsPorts[3] dmrsConfigType[0] nSCID[0] ulDmrsSymbPos[8]
[INFO]ZQ : dmrs_ptr->dmrs_cinit[136315000]
[INFO]ZQ : data_symbol_num[9] total_re_size[1728] pss_sss_num[2]
[INFO]ZQ : cb_E[3456]
[INFO]ZQ : dmrs_ptr->dmrs_cinit[136315000]
[INFO]ZQ : data_symbol_num[9] total_re_size[1728] pss_sss_num[2]
[INFO]ZQ : cb_E[3456]
[INFO]ZQ : Pusch_Symbol_Process, start_sym 1, loop_cnt 0, end_symbol 13, rx_freqdata 8e380010, sfn 640, slot 36872
[INFO]ZQ : symbol_freqdata_dds [0xe380010]
```

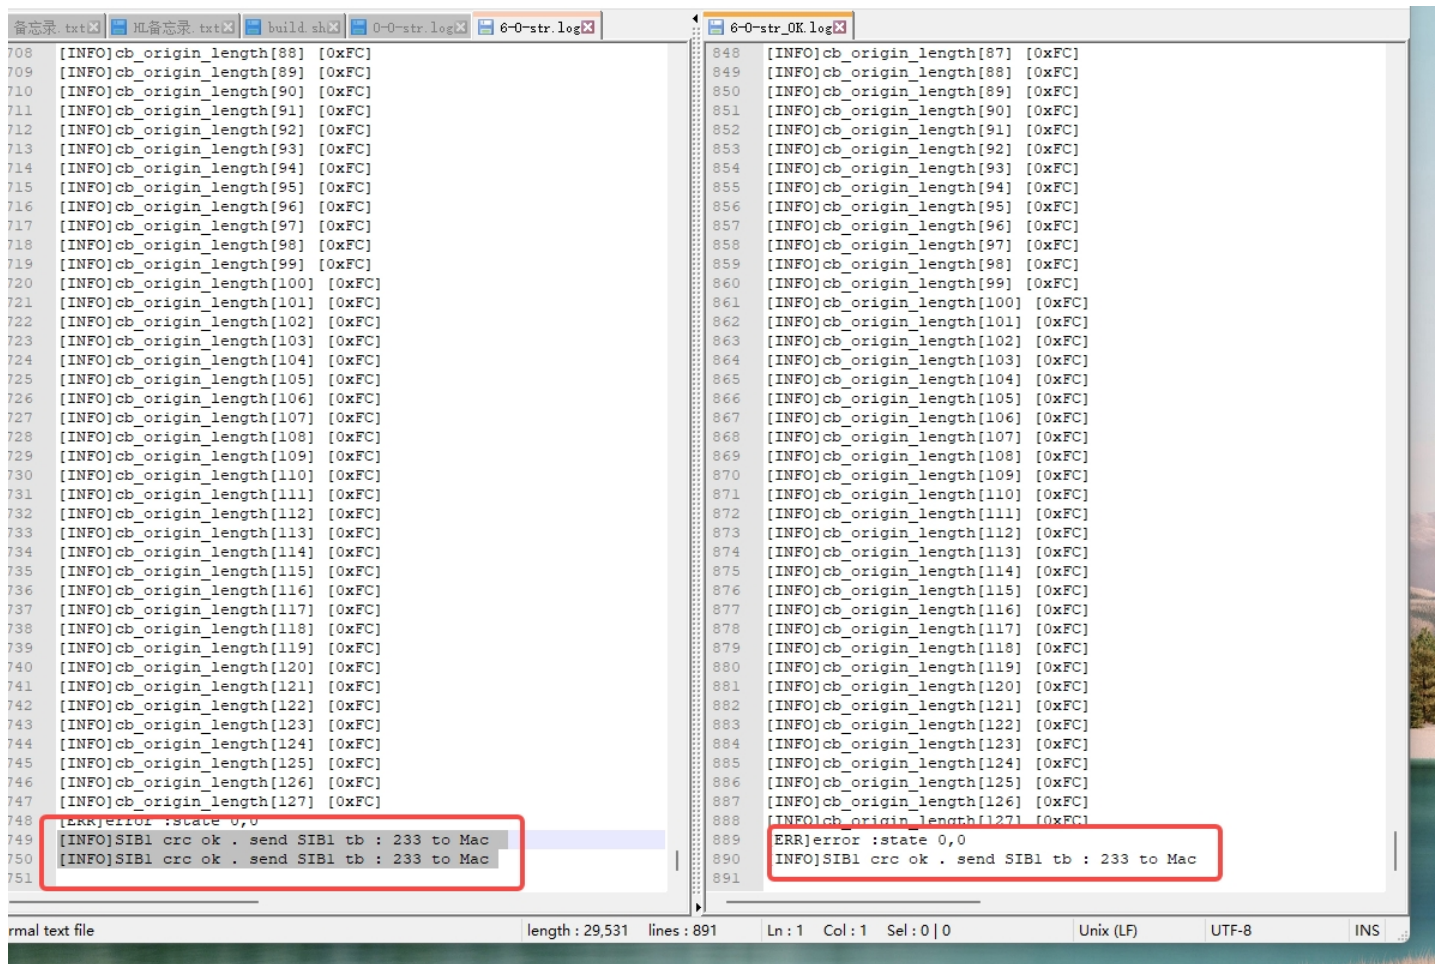

代码修改完成，构造了个UT用例（PDUNUM=2）。能够正确解调并且上报。UT自测通过，待联调。

文件

屏幕截图 2025-07-08 163630.png	44.4 KB	2025-07-08	赵强
20250708-163606.jpg	619 KB	2025-07-08	赵强