

基站横联 - 错误 #3776

错误 # 3741 (新建): 敲桩情况下, 发端L2 FAPI SFN和PHY SFN 对不齐 (L2 SFN 比PHY SFN小1) 问题

收到协议栈slot_type时序不正确

2025-07-18 18:47 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-07-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
定位下行任务SFN对不齐的问题时, 最后定位到slot_type的时序不正确 L1C观察到的slot_type消息不符合提前3个slot的时序要求; 怀疑协议栈下发的slot type时序不正确, 需要协议栈一同定位			

历史记录

#1 - 2025-07-18 18:49 - 高峰

L2 协议栈出版本, 修改发送slot type的线程位置为 (协议栈从另外一个线程移到收的slot indication线程发送slot type)
发现slot type异常的概率大大降低了; PDS CRC也不再出现一阵对, 一阵错的问题