

产品3.0平台 - 错误 #3863

UCP4008一侧jesd syncb out0和1与9025一侧的连接方式与程序中配置不匹配

2025-08-05 20:55 - 赵 燕明

状态:	转测试	开始日期:	2025-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 燕明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
UCP4008一侧jesd syncb out0和1连接到9025一侧的syncb in0和1，但UCP4008程序中的配置使用的是syncb out1，9025一侧的4路RX使用的是syncb in 0，两侧没对上。虽然目前使用没发现问题，但隐藏着隐患。另外若加反馈通道这个地方也需要做修改。			

历史记录

#1 - 2025-08-16 21:03 - 赵 燕明

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- % 完成 从 0 变更为 100

UC4008的jesd rx1改为使用jesd syncbout0，jesd rx0仍然使用jesd syncbout1,程序已经修改，版本已经上传git。