

## 核心网产品 - 错误 #3962

### 核心网DNN配置不一样的话热备倒换后无法上网

2025-08-28 10:45 - 牛兵桃

状态:	进行中	开始日期:	2025-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张松松	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	64.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1、核心网13和15配置互相的热备核心网，13的DNN internet配置为：60.60.0.0，15的DNN internet配置为：30.30.0.0；</li><li>2、切换13为主核心网，15的热备开关关闭，15上的用户信息全部删除；</li><li>3、手机接入基站进行视频直播，打开15核心网的热备开关；</li><li>4、执行热备开关倒换，理论上倒换后手机的视频直播业务正常，实际上倒换后手机无法上网；</li><li>5、松松定位为DNN的配置备份引起的异常；</li></ol>			

#### 历史记录

#1 - 2025-08-30 11:36 - 张松松

- 状态从新建变更为进行中

- % 完成从0变更为60

- 预期时间被设置为64.00小时

#### 原因分析：

主备配置同步只同步了数据库，对于ngc配置文件中的dnn配置未进行同步，需要考虑新增dnn的主备配置

#### 解决方案：

- 1、为兼容原有环境，ngcmon服务从原有配置文件中读取配置，记录的数据库中
- 2、ngclmt服务增加dnn配置接口，支持动态dnn配置
- 3、主备通过数据库表同步dnn配置