

3.0基站产品测试 - 错误 #4152

重建立流程完成后，终端下行断流

2025-09-24 16:52 - 孙 泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	孙 泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
【3.0基站_3.3G】军特N78整机			
测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T5			
测试设备：核心网 192.168.8.218 基站 192.168.8.77			
测试场景：较差空口环境的单用户udp			
问题描述：终端发起重建立，重建立流程完成。但cu下行不通（有接收，没发出），终端出现异常的下行断流状态。			

历史记录

#1 - 2025-09-24 16:53 - 孙 泽林

- 发现问题版本 从 Rel_3.1.1 变更为 Rel_3.1.2

#2 - 2025-09-24 17:40 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

根本原因：重建立后，对于pdcp的实体中，dbsize的值没有重置为3000000，沿用了重建立前的值，所以现象会成为有时候断流有时候不断流，因为在重建立前，下行mcs很低导致，du反馈的dbsize为0，所以重建立后，cu不会给du发数据，导致du不再发送dds反馈；

修改方法：重建立后，对于pdcp的实体中，dbsize的值重置为3000000

#3 - 2025-09-24 17:41 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 席 振斌 变更为 孙 泽林

文件

cjl2.rar	71.6 KB	2025-09-24	孙 泽林
----------	---------	------------	------