

3.0基站产品测试 - 错误 #4281

3.1.3T6-1015版本测试过程中，基站reboot后启动logwriter时概率出现打印This segment cannot be read!, secName:BinLog

2025-10-20 16:42 - 程 鹏

状态:	转测试	开始日期:	2025-10-20
优先级:	高	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
3.1.3T6-1015版本测试过程中，基站reboot后启动logwriter时概率出现打印This segment cannot be read!, secName:BinLog 导致log无法正常记录，reboot前操作更换过phy基站包，reboot后容易出现该问题。			

历史记录

#1 - 2025-10-20 16:48 - 席 振斌
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#2 - 2025-10-21 16:18 - 席 振斌
【问题原因】 中文注释乱码，导致部分有效配置段落出错，配置无法读到，所以出现了上述打印，同时输出phy日志的线程，phy log无法输出
【修改方案】 由于arm环境下没有比较有效的shell 命令解决乱码问题，所以去掉中文注释，保证配置不乱码。
【回归方法和注意事项】 可以在升级完新版本后，平常测试时观测一下，是否还有问题发生，或者手动把配置文件下载到本地，然后再传到服务器，格式转为unix后看logwriter4个线程是否都启动正常
#3 - 2025-10-21 16:19 - 席 振斌
- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给 从 席 振斌 变更为 杨 杨乐
- 问题归属 YZMM 已添加
#4 - 2025-10-21 16:25 - 杨 杨乐
- 状态 从 审视 变更为 转测试
- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 程 鹏