

3.0基站产品测试 - 错误 #4333

[3.0产品测试] 5.8G整机，单ue上下行并行UDP业务导致的UE频繁掉线

2025-10-28 16:06 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2025-10-28
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
测试版本：Rel3.1.3_Pre1T6版本（1022）			
测试设备：军特整机192.168.8.234 核心网 192.168.8.219			
测试用例：单用户速率测试			
基站配置：7D2U			
测试终端：广和通CPE，射频直连			
测试场景：7D2U，下行700M，上行100M			
测试结果：压力测试15小时，有比较多掉线重接，上下行速率基本正常，基站正常。			
射频直连测试，信号应该比较稳定，掉线原因多数是rl-failure。			
同样环境，使用Rel3.1.3_Pre1T5版本稳定无掉线。			

文件

1028_掉线.rar	19.2 MB	2025-10-28	黄毅
-------------	---------	------------	----