

B5G_UE - 错误 #4359

终端进入IRN后，由于调度时隙没有初始化，出现1个slot调度3个SSB的情况出现

2025-10-30 20:32 - 李 常

状态:	审视	开始日期:	2025-10-30
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-31 08:25 - 李 常

- 主题 从 终端进入IRN后，物理层发出cell0的ssb，收的ssb个数跟配置不一致，报错 变更为 终端进入IRN后，物理层发出cell0的ssb，收的ssb的值跟配置不一致，报错

#2 - 2025-10-31 12:10 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-10-31 14:55 - 宋 卿

- 指派给 从 宋 卿 变更为 刘 播雨

- % 完成 从 0 变更为 50

phy打印发现每个TTI收到3个ssb pdu消息，因此报错，需要协议栈解决

#4 - 2025-10-31 15:00 - 刘 播雨

- 主题 从 终端进入IRN后，物理层发出cell0的ssb，收的ssb的值跟配置不一致，报错 变更为 终端进入IRN后，由于调度时隙没有初始化，出现1个slot调度3个SSB的情况出现

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 刘 播雨 变更为 李 常

【问题描述】终端进入IRN后，由于调度时隙没有初始化，出现1个slot调度3个SSB的情况出现

【问题修改方案】rgSCHLvl1TomTtiInitSchInfo函数中将如下判断条件，保证在当前IRN_OM模式下切换到IRN时能够进行时隙调度信息初始话

((cmGCB.airNetStatus & ENUM_5GNR_UE)
&& (!(cmGCB.airNetStatus & ENUM_DD_UE_IM_MASTER)))

修改为

((cmGCB.airNetStatus & ENUM_5GNR_UE)
&& (!(cmGCB.airNetStatus & ENUM_DD_UE_IM_MASTER))
&& (!(cmGCB.airNetStatus & ENUM_DD_OM_UE)))

【问题验证】问题已经验证通过

[2025-10-31 04:06:42.117517[DEBUG]] src/l2/mac/csrc/wnSchLvl2.c+3422 | rgSCHLvl2TomUtilProcDatDislot | ssbIdx 0 , time 250:e Before Calling DAT REQ MAC HAS bch Data as

[2025-10-31 04:06:42.117545[DEBUG]] src/l2/mac/csrc/wnSchLvl2.c+3423 | rgSCHLvl2TomUtilProcDatDislot | 94:0:0