

基站横联 - 错误 #4366

横联静态时隙additional Dmrs解不出来问题

2025-10-31 14:19 - 宋卿

状态:	已解决	开始日期:	2025-10-31
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
横联环境，在静态时隙下additional Dmrs解不出来			

历史记录

#1 - 2025-10-31 14:20 - 宋卿

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-10-31 14:37 - 宋卿

- 指派给 从 宋卿 变更为 高峰

横联静态时隙additional Dmrs解不出来，ape1上的nrOfDmrsPorts期望值是2，实际为0。
原因：在ape0计算nrOfDmrsPorts的时候，将参数存入了ape0的私有参数空间，ape1无法获取该参数；
解决办法：将nrOfDmrsPorts接口放入Share-DM空间，使ape1也能获取该参数。
上海环境已经验证通过，代码已合入

#3 - 2025-11-03 10:25 - 高峰

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

已合入主分支，发送端采数已验证；待接收端验证

#4 - 2025-11-03 10:56 - 高峰

根因分析：开发静态时隙dmrs 2port的时候引入的；未考虑additional dmrs情况。动态时隙HL也没有问题。