

基站横联 - 错误 #4374

每次reboot后的第一次粗同步时偏调整sfn不正确，第二次开始就正确了

2025-11-03 14:16 - 杨 晋

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-03
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-04 17:24 - 杨 晋

- 状态 从 新建 变更为 进行中

分析第一次调整时偏的帧号、时隙号变化情况，发现帧号调整了两次。
TFU在自同步时，也会一直给CP“秒级帧号更新指令”，从节点CP进行第一次时偏调整时，不再响应TFU的“秒级帧号更新指令”。
发生问题时，应该是CP进行第一次时偏调整前收到“秒级帧号更新指令”导致。

#2 - 2025-11-04 17:24 - 杨 晋

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 杨 晋 变更为 战 弋戈

#3 - 2025-11-04 17:26 - 战 弋戈

- 状态 从 审视 变更为 转测试

#4 - 2025-11-04 17:29 - 战 弋戈

修改后提交给张昆，张昆反馈没有复现。

#5 - 2025-11-04 17:50 - 高 峰

- 状态 从 转测试 变更为 进行中

to战弋戈：和杨晋讨论了你们的解决方案，考虑的太简单了，没有想清楚TFU SFN的维护问题，以及外同步下方案是否可行。
重新给出解决方案