

核心网产品 - 错误 #4571

网管2.2.6版本，核心网版本3.3.4pre7版本一体化核心网版本安装，造成基站和核心网失联

2025-12-09 11:27 - 杨凯

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-09
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管2.2.6版本，核心网版本3.3.4pre7版本一体化核心网版本安装，造成基站和核心网失联			

历史记录

#1 - 2025-12-16 10:11 - 张松松

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 张松松 变更为 杨凯
- % 完成从 0 变更为 100

问题分析

1、一体化基站，基站连接了核心网的eth2口，eth0加入了网桥vxlan_br0,对外访问的数据口ip地址配置在了vxlan_br0上，外面通过vxlan_br0访问核心网和基站

2、重新安装时，核心网安装脚本没有备份一体化的标志，导致数据口的地址按照非一体化标志配置在了eth2上，外面无法直接访问

解决方案：

安装脚本中增加一体化标志的备份

在3.3.5pre1上测试