

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4752

3.1.4pre1T4版本，小区去激活激活后，终端无法重新接入。（射频通道关闭后未再开启）

2026-01-19 12:20 - 孙 泽林

状态:	反馈	开始日期:	2026-01-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	惠 帅帅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

#### 描述

【3.1.4pre1T4,小区激活去激活测试】

测试版本 : 3.1.4pre1T4

基站配置 : 7D2U子帧/4T2R

测试配置 : 鼎桥cpe 军特N78整机

测试场景 : 小区激活去激活场景，终端重新接入。

测试结果 : 基站协议栈第一把启动接入正常，去激活再激活后终端无法再接入。从脚本查看通道被关闭后并未重新打开，且整站重启或下电通道也无法打开，需要手动set通道才能恢复。（在5.8整机做去激活的尝试也有同样问题）

#### 历史记录

#1 - 2026-01-21 16:28 - 李 明新

- 状态 从 新建 变更为 进行中

定位到DU在小区去激活时关闭功放通道，但重新激活时，通道参数配置错误，无法正确打开功放

#2 - 2026-01-29 15:51 - 李 明新

- 状态 从 进行中 变更为 审视

定位到DU读取功放通道状态使用的功放静态数据，后改为读取动态数据后解决，功能已完成，已合入3.2.1Pre1T1版本

#3 - 2026-01-29 15:51 - 李 明新

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 李 明新 变更为 孙 泽林

#4 - 2026-01-29 15:54 - 孙 泽林

- 状态 从 转测试 变更为 反馈

- 指派给 从 孙 泽林 变更为 惠 帅帅

- 问题归属 DU 已添加

定位为du问题，请将修改合入314新版本中。