

3.0基站产品测试 - 错误 #4771

UM模式下，切换流程，PDCP hfn和sn的处理修改

2026-01-21 10:56 - 席振斌

状态:	转测试	开始日期:	2026-01-21
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.5
发现问题版本:	Rel_3.1.5		
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-21 10:56 - 席振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-01-22 08:55 - 席振斌

- 主题 从 UM模式下，切换和重建立流程，PDCP hfn和sn的处理修改 变更为 UM模式下，切换流程，PDCP hfn和sn的处理修改

#3 - 2026-01-28 16:45 - 席振斌

【错误原因】

根据38.323协议，在切换时如果下发了reestablishment-pdcp的信元，如果对应的DRB为UM模式，SN和HFN应该都置为初始值

【修改方案】

对于承载no_gbr的qos的drb如果为UM模式，接收和发送的pdcp实体的SN和HFN应该都置为初始值

【回归方法和注意事项】

当cu和du之间通过udp传输数据的场景下，做带着上行业务的切换，在2个基站都抓any包

#4 - 2026-01-28 16:45 - 席振斌

- 状态 从 进行中 变更为 审视

#5 - 2026-01-29 09:10 - 杨杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 席振斌 变更为 孙浩