

3.0基站产品测试 - 错误 #4879

3.1.5版本下行FTP业务切换到目标基站后四信终端偶现掉线现象

2026-02-09 11:49 - 孙浩

状态:	进行中	开始日期:	2026-02-09
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	席振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, DU, 终端	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.1.5		

描述

【问题描述】3.1.5pre1T2版本下行FTP业务切换到目标基站后四信终端偶现掉线现象（鼎桥终端切换正常），需要ducu模块排查对四信终端兼容问题；

no.	Time	Source	Source port	Destination	Destination port	Protocol	C-RNTI	Info	DU-UE	CU-UE	UE-NGAP	measId
2639	11:53:11.245985	192.168.62.10	38412	192.168.62.241	38412	NGAP		HandoverRequest				
2640	11:53:11.254717	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	FIAP		UEContextSetupRequest, RRC Reconfiguration		5		1,2,3
2641	11:53:11.256895	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP	17022	UEContextSetupResponse	5	5		1,2,3
2642	11:53:11.265571	192.168.62.241	38412	192.168.62.10	38412	NGAP		HandoverRequestAcknowledge			5	
2643	11:53:11.278636	192.168.62.10	38412	192.168.62.241	38412	NGAP		DownlinkRANStatusTransfer			5	
2644	11:53:11.416774	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0xafeeae66	5	5		
2646	11:53:11.417364	192.168.62.241	38412	192.168.62.10	38412	NGAP		HandoverNotify			5	
2647	11:53:11.418712	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	FIAP		UEContextModificationRequest	5	5		
2648	11:53:11.419074	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP		UEContextModificationResponse	5	5		
2649	11:53:11.419560	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	FIAP/NR RRC		DLRRCCMessageTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0x83243d17	5	5		1,2,3
2650	11:53:11.436762	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0x63ac0727	5	5		
2651	11:53:11.476738	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0xea9c2948	5	5		2
2656	11:53:12.496706	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0xbfb0e25ae	5	5		2
2660	11:53:13.516725	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x99b074fca	5	5		2
2664	11:53:14.536683	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x41130a6b	5	5		2
2668	11:53:15.556685	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x65c3df33	5	5		2
2678	11:53:16.576643	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x5ea49c14	5	5		2
2688	11:53:17.525341	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC	17023	InitialULRRCCMessageTransfer, RRC Setup Request	6			
2689	11:53:17.526865	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	FIAP/NR RRC		DLRRCCMessageTransfer, RRC Setup	6	6		
2690	11:53:17.556683	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC...		ULRRCCMessageTransfer, RRC Setup Complete, Service request, Service request MAC...	6	6		4
2691	11:53:17.557532	192.168.62.241	38412	192.168.62.10	38412	NGAP/NAS-5G...		InitialUEMessage, Service request, Service request			6	4
2692	11:53:17.560044	192.168.62.10	38412	192.168.62.241	38412	NGAP/NAS-5G...		InitialContextSetupRequest, Service accept			6	
2693	11:53:17.568819	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	FIAP/NR RRC		DLRRCCMessageTransfer, Security Mode Command MAC=0x787fb236	6	6		
2694	11:53:17.596681	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		DLRRCCMessageTransfer, Security Mode Complete MAC=0xe44dfa01	6	6		
2695	11:53:17.597403	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	FIAP		UEContextSetupRequest	6	6		
2696	11:53:17.599533	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP		UEContextSetupResponse	6	6		
2697	11:53:17.607573	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	FIAP/NR RRC...		DLRRCCMessageTransfer, RRC Reconfiguration, Service accept MAC=0xe9afd912	6	6		1,2,3
2698	11:53:17.636737	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0x26298b79	6	6		
2699	11:53:17.637109	192.168.62.241	38412	192.168.62.10	38412	NGAP		InitialContextSetupResponse			6	
2700	11:53:17.676681	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x14b4c9a4	6	6		2
2703	11:53:17.980799	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP		UEContextReleaseRequest	5	5		
2704	11:53:17.981752	192.168.62.241	38473	192.168.62.10	38412	NGAP		UEContextReleaseRequest			5	
2705	11:53:17.982299	192.168.62.10	38412	192.168.62.241	38412	NGAP		UEContextReleaseCommand			5	
2706	11:53:17.983102	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	FIAP		UEContextReleaseCommand	5	5		
2707	11:53:17.983265	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP		UEContextReleaseComplete	5	5		
2708	11:53:17.988296	192.168.62.241	38412	192.168.62.10	38412	NGAP		UEContextReleaseComplete			5	
2711	11:53:18.784221	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x1cf61ed	6	6		2
2715	11:53:19.716643	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x40b3b645	6	6		2
2719	11:53:20.736589	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0xf0bbd14f	6	6		2

历史记录

- #1 - 2026-02-09 11:49 - 席振斌
- 状态从新建 变更为 进行中

文件

抓包截图.jpg	774 KB	2026-02-09	孙浩
3.2.1pre1T1版本下行FTP业务切换到目标基站后四信终端偶现掉线-0204.pat	200 KB	2026-02-09	孙浩
3.2.1pre1T1版本下行FTP业务切换到目标基站后四信终端偶现掉线-0204.pat	200 KB	2026-02-09	孙浩