

网管产品 - 错误 #4926

3.2.1_Pre1T2版本（2月25号发布）修改天线port数与流数时显示报错

2026-02-28 15:31 - 孙 浩

状态:	已解决	开始日期:	2026-02-28
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	孙 浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

【问题描述】3.2.1_Pre1T2版本（2月25号发布）修改天线port数与流数时显示报错，上报“配置参数不符合规范[调度流数必须小于等于信道测量port数,小于等于物理天线数”；

✖配置参数不符合规范[调度流数必须小于等于信道测量port数,小于等于物理天线数]

2026-02-28 07:13:22

管理员admin

小区配置/小区基础配置

物理小区标识

238

小区标识

1

MCC[0]

0

MCC[1]

0

MCC[2]

1

MNC[0]

0

MNC[1]

1

下行最大流数

双流

上行最大流数

单流

PTRS功能开关

关闭

CSI-RS Port数

双端

SRS Port数

单端

基站收发天线数

2T2R

MRU使能开关

关闭

下行MCS Table值

256QAM

上行MCS Table值

256QAM

上行信道带宽

100M

下行信道带宽

100M

NR制式

TDD

FAPI抓包开关

关闭

FAPI报文消息配置

16896

历史记录

#1 - 2026-02-28 15:47 - 钱 伯宁

- 状态 从 新建 变更为 进行中

问题定位：
排查为校验规则格式内容有问题，多出'导致解析规则校验失败，配置下发不成功
解决方法：
修改规则文件，自验成功，更新版本包3.2.1_Pre1T2测试回归

#2 - 2026-02-28 15:47 - 钱 伯宁

- 项目 从 3.0基站产品测试 变更为 网管产品
- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 马 党旗
- 发现问题版本 已删除 (Rel_3.2.1)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel_3.2.1)
- 问题归属 已删除 (gnb_agent)

#3 - 2026-02-28 16:29 - 马 党旗
- 状态从 审视 变更为 转测试

#4 - 2026-03-02 10:23 - 马 党旗
- 指派给从 马 党旗 变更为 孙 浩

#5 - 2026-03-05 11:00 - 孙 浩
- 状态从 转测试 变更为 已解决

替换gnb_agent后，天线port数与流数可正常修改，无报错，问题解决。

文件

天线配置截图.jpg	126 KB	2026-02-28	孙 浩
------------	--------	------------	-----