

B5G_UE - 错误 #5113

UU口amc开关打开后，mcs降为0

2026-04-02 15:24 - 雪峰 赖

状态:	审视	开始日期:	2026-04-02
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
UU口 AMC打开后，mcs 将为0，SRS port0 上报的SNR，每4包，只有一包的SNR为22，其余都是负的，导致内环一直在降MCS			

历史记录

#1 - 2026-04-02 15:24 - 雪峰 赖

- 指派给 被设置为 雪峰 赖

#2 - 2026-04-02 16:00 - 雪峰 赖

- 状态从 新建 变更为 进行中

参数计算代码从基站拷贝过来的，基站的FAPI接口是按照这样定义的：0：1 symbol; 1: 2 symbol; 2: 4symbol; 这个和协议栈下发给UE物理层的含义有区别，导致计算跳频位置的时候有偏差，每4个包能对一个

#3 - 2026-04-02 16:01 - 雪峰 赖

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 雪峰 赖 变更为 李常