

基站横联 - 错误 #5296

【射频】空口增加加干扰源，双流性能恶化，单流性能没有恶化

2026-05-19 14:08 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2026-05-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-05-19 14:12 - 高峰

【定位原因】空口增加带外干扰时，双流性能恶化3~10阶mcs，入口采数发现：

1. 天线2上的DMRS，存在明显的干扰信号；天线1上的DMRS正常
 2. 天线2上的PDC信号，也发生了畸变；天线1入口信号正常
- 基本确认通道2入口信号本身存在异常，需要射频来定位一下