

## 产品3.0平台 - 错误 #5297

### 2.0基站EVMT4板卡指标较差

2026-05-19 16:00 - 陈晓盟

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	申江欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
版本 : Rel_3.2.2_Pre1T3_WK0.tar.gz 问题 : 程序运行起来后开启四通道射频指标较差, 开启四通道后, DPD打印log,dpdPeakOrxPower反馈异常, 单通道则没影响; 可能其他通道影响反馈通道, 致使发射指标恶化; log打印如下 dpdMeanTuPower TX power is after CFR and before DPD, Peak-mean=PAPR:-15.179628 dBFS dpdPeakTuPower TX power is after CFR and beforeDPD,Peak-mean=PAPR:-6.640475dBFS dpdMeanTxPower TX power is after DPD ,Peak-mean=PAPR:-15.315002dBFS dpdPeakTxPower TX power is after DPD ,Peak-mean=PAPR:-6.521768 dBFS dpdMeanOrxPower:-22.394970 dBFS dpdPeakOrxPower:0.001278 dBFS			

#### 历史记录

#1 - 2026-05-25 17:35 - 申江欣

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 1.怀疑0102板卡的Transceiver异常, 有可能是焊接异常, 有可能是芯片本身异常;
- 2.已发回西测进行更换;
- 3.等待维修完毕后, 复测该板卡是否依然存在该现象。