

eCPRI - 错误 #530

基站启动后，驱动读取bar地址无效

2021-04-29 20:40 - 吕国荣

状态:	已解决	开始日期:	2021-04-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-05-07
指派给:	吕国荣	% 完成:	0%
类别:	系统	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
打印如下：			
<pre>Set TDD: Period[10] Tdd_SPos[7] Tdd_Sbitmap[0x055aa000] regInfo2CardInfo>>>fpgaInfo[0].valid=9d0f, fpgaInfo[0].cardType=0x809ff375 regInfo2CardInfo>>>fpgaInfo[1].valid=0, fpgaInfo[1].cardType=0x0 initHw --rootNode->childNum=0-- initHw--create cluster initHw--create element getFhChanRes portIndex=0 type=0x10300 <<get fth error>> FhMgr>>> devType=10300 fh reg clas manager is not matching terminate called after throwing an instance of 'int' segv ooops @ 0x9a4 from core: 2 Segmentation Fault!</pre>			

历史记录

#1 - 2021-04-29 20:40 - 吕国荣

- 状态从新建 变更为 进行中

#2 - 2021-04-29 20:41 - 吕国荣

咨询老王，反馈如下：

fpgaInfo⁰.valid=9d0f, fpgaInfo⁰.cardType=0x809ff375、
这句表示，FPGA bar地址无效，有效的话 打印就是010300

#3 - 2021-04-29 20:47 - 吕国荣

正确的情况下，打印如下：

```
Set TDD: Period[10] Tdd_SPos[7] Tdd_Sbitmap[0x055aa000]
regInfo2CardInfo>>>fpgaInfo[0].valid=1, fpgaInfo[0].cardType=0x1030301
regInfo2CardInfo>>>fpgaInfo[1].valid=0, fpgaInfo[1].cardType=0x0
getCardInfo cardInfo->dev_desc[0].cardIdx=0
getCardInfo cardInfo->dev_desc[1].cardIdx=0
initHw --rootNode->childNum=2--
initHw--create cluster
initHw tmpDevType=0x10003
initHw tmpDevType=0x20001
```

#4 - 2021-06-15 14:12 - 吕国荣

- 状态从 进行中 变更为 已解决

问题由于安装的驱动版本错误导致，更新驱动版本后，该问题不再出现