

3.0基站产品测试 - 错误 #5317


3.2.2pre1T3版本上行双天线异频ng切换到目标基站后终端掉线

2026-05-22 09:22 - 孙浩

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-22
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

描述

【问题描述】3.2.2pre1T3版本上行双天线异频切换到目标基站后终端掉线，最后这次切换是235基站到236基站的ng切换；

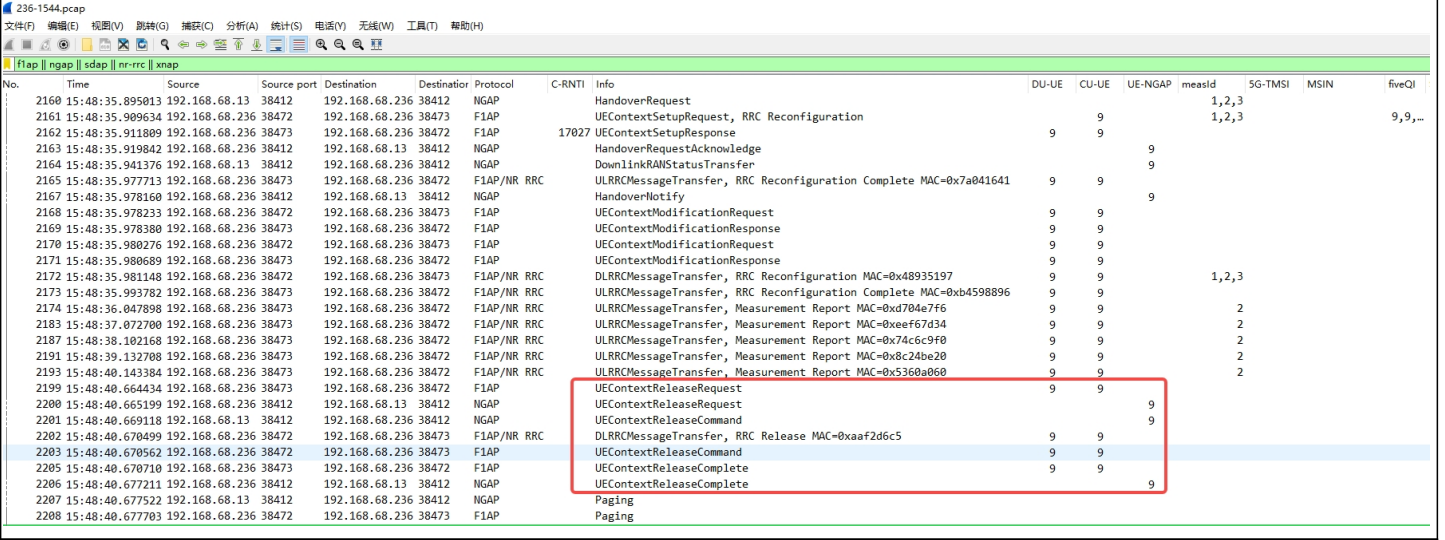

No.	Time	Source	Source port	Destination	Destination port	Protocol	C-RNTI	Info	DU-UE	CU-UE	UE-NGAP	measId	SG-TMSI	MSIN	fiveQI
2160	15:48:35.895013	192.168.68.13	38412	192.168.68.236	38412	NGAP		HandoverRequest					1,2,3		
2161	15:48:35.909634	192.168.68.236	38472	192.168.68.236	38473	FIAP		UEContextSetupRequest, RRC Reconfiguration			9		1,2,3		9,9,...
2162	15:48:35.911809	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP	17027	UEContextSetupResponse	9		9				
2163	15:48:35.919842	192.168.68.236	38412	192.168.68.13	38412	NGAP		HandoverRequestAcknowledge			9				
2164	15:48:35.941376	192.168.68.13	38412	192.168.68.236	38412	NGAP		DownlinkRANStatusTransfer			9				
2165	15:48:35.977713	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0x7a041641	9		9				
2167	15:48:35.978160	192.168.68.236	38412	192.168.68.13	38412	NGAP		HandoverNotify			9				
2168	15:48:35.978233	192.168.68.236	38472	192.168.68.236	38473	FIAP		UEContextModificationRequest	9		9				
2169	15:48:35.978300	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP		UEContextModificationResponse	9		9				
2170	15:48:35.980276	192.168.68.236	38472	192.168.68.236	38473	FIAP		UEContextModificationRequest	9		9				
2171	15:48:35.980689	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP		UEContextModificationResponse	9		9				
2172	15:48:35.981148	192.168.68.236	38472	192.168.68.236	38473	FIAP/NR RRC		DLRRCCMessageTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0x48935197	9		9		1,2,3		
2173	15:48:35.993782	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0xb4598896	9		9				
2174	15:48:36.047898	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0xd704e7f6	9		9			2	
2183	15:48:37.072700	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0xeeef67d34	9		9			2	
2187	15:48:38.102168	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x74c6c9f0	9		9			2	
2191	15:48:39.132708	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x8c24be20	9		9			2	
2193	15:48:40.143384	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP/NR RRC		ULRRCCMessageTransfer, Measurement Report MAC=0x5360a060	9		9			2	
2199	15:48:40.664434	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP		UEContextReleaseRequest	9		9				
2200	15:48:40.665199	192.168.68.236	38412	192.168.68.13	38412	NGAP		UEContextReleaseRequest			9				
2201	15:48:40.669118	192.168.68.13	38412	192.168.68.236	38412	NGAP		UEContextReleaseCommand			9				
2202	15:48:40.670499	192.168.68.236	38472	192.168.68.236	38473	FIAP/NR RRC		DLRRCCMessageTransfer, RRC Release MAC=0xaaaf2d6c5	9		9				
2203	15:48:40.670562	192.168.68.236	38472	192.168.68.236	38473	FIAP		UEContextReleaseCommand	9		9				
2205	15:48:40.670710	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38472	FIAP		UEContextReleaseComplete	9		9				
2206	15:48:40.677211	192.168.68.236	38412	192.168.68.13	38412	NGAP		UEContextReleaseComplete			9				
2207	15:48:40.677522	192.168.68.13	38412	192.168.68.236	38412	NGAP		Paging							
2208	15:48:40.677703	192.168.68.236	38473	192.168.68.236	38473	FIAP		Paging							

历史记录

- #1 - 2026-05-22 15:29 - 孙浩
- 主题从 3.2.2pre1T3版本上行双天线异频切换到目标基站后终端掉线 变更为 3.2.2pre1T3版本上行双天线异频ng切换到目标基站后终端掉线
- #2 - 2026-05-27 09:57 - 周立伟
- 指派给从 周立伟 变更为 李宇哲
- #3 - 2026-05-27 16:31 - 李宇哲
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 李宇哲 变更为 魏幸幸

文件

终端掉线抓包.jpg	636 KB	2026-05-22	孙浩
3.2.2pre1T3版本上行双天线异频切换到目标基站后终端掉线-0521.rar	59.4 MB	2026-05-22	孙浩