

B5G_UE - 错误 #5323

基站整机从Rel_3.2.1升级到Rel_3.2.2后，上行RSRP值不准，大概有20dB左右的误差（偏高）

2026-05-25 10:45 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-25
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-05-25 10:46 - 李常

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2026-05-25 15:17 - 李明新

- 指派给从 李明新 变更为 战 弋戈

为升级OS后，板卡调试口被设置为ttyS0，与功放串口冲突。无法正确识别功放型号和rsrp增益补偿值。

#3 - 2026-05-26 09:55 - 战 弋戈

现有版本可以调整到ttyS4. 通过与以前类似的方式。删除/boot分区下的 ramdisk_ready_ok 可以切换到 ttyS4.

#4 - 2026-05-26 09:59 - 战 弋戈

- 指派给从 战 弋戈 变更为 李常

已经修正到 ttyS4. 可以试试。