

3.0基站产品测试 - 错误 #5450

下行bler log打印错误

2026-06-26 14:16 - 梁 娜

状态:	审视	开始日期:	2026-06-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.3.1		
描述			
rgSCHLvl1UtlDecUciHqInfo () 下行bler计算中NACK计数只统计新传，ACK统计新传及重传，统计不匹配。			

历史记录

#1 - 2026-06-27 09:31 - 梁 娜

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-06-27 09:32 - 梁 娜

上行也有相同问题，同步修改。rgSCHLvl1TomCrcInd()

#3 - 2026-06-29 11:09 - 梁 娜

- 状态从进行中变更为审视

完成代码检视

#4 - 2026-06-29 14:45 - 梁 娜

- 指派给从梁娜变更为周立伟

#5 - 2026-06-29 14:52 - 周 立伟

修改方案：DU日志中，上、下行bler计算中ACK、NACK计数只统计新传个数。
已验证和走查完成，并合并3.3.1。