

3.0基站产品测试 - 错误 #5459

[3.0产品测试] Rel_3.2.1_Pre3T5版本过功率保护功能门限设置不合理

2026-06-29 16:29 - 黄毅

状态:	反馈	开始日期:	2026-06-29
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	赵燕明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
问题：5.8G压力测试中，大约48小时后基站主通道烧毁。初步判断该版本没有过功率保护功能，需要定位一下原因。 版本：Rel_3.2.1_Pre3T5			

历史记录

- #1 - 2026-07-03 23:12 - 赵燕明
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 50
- #2 - 2026-07-03 23:15 - 赵燕明
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- % 完成 从 50 变更为 100
- 出版本时程序复制错误所致，新出的版本已经有过功率保护功能。
- #3 - 2026-07-06 10:52 - 刘抒放
- 主题 从 [3.0产品测试] Rel_3.2.1_Pre3T5版本没有过功率保护功能 变更为 [3.0产品测试] Rel_3.2.1_Pre3T5版本过功率保护功能门限设置不合理
- #4 - 2026-07-06 10:53 - 刘抒放
- 状态 从 反馈 变更为 进行中
- 优先级 从 一般 变更为 高
- 目前门限设置不合理，导致一直触发，基站一直重启
- #5 - 2026-07-10 22:30 - 赵燕明
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- 通过增加板上衰减，数字域峰值门限调整为-0.01dbfs，经测试正常业务未出现峰值告警，5.8G功放未出现烧坏现象。