

3.0基站产品测试 - 错误 #5480

os临时版本2.0.4-0624，整机环境会出现功放调整时console=ttyS4/S0时，影响到OS重启路径，发生OS版本回退问题

2026-07-02 17:02 - 杨凯

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-02
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.3.1
发现问题版本:	Rel_3.2.2		
描述			
os临时版本2.0.4-0624，整机环境会出现功放调整时console=ttyS4/S0时，影响到OS重启路径，发生OS版本回退问题			
备注：			
mount /dev/mmcblk0p1 /boot			
查看 /boot 下的文件，ramdisk_ready_ok，all_ok，ramdisk.img.mini 这3个文件的组合，就会启动 ttyS0，还是 ttyS4			
按照现在的组合，应该删除 ramdisk_ready_ok ,就会以ttyS4 启动。			
OS版本信息：			
OS配置启动路径配套:			

历史记录

#1 - 2026-07-02 17:09 - 杨凯

ramdisk_ready_ok	all_ok	ramdisk.img.mini	
no	no	no	ttyS0
no	yes	no	ttyS4
yes	no	yes	ttyS0
yes	yes	no	ttyS4

#2 - 2026-07-06 15:44 - 战 弋戈

可以用删除ramdisk_ready_ok, 保留 all_ok 来解决这个问题。

#3 - 2026-07-06 15:44 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

文件

OS启动路径配套规则.jpg	19.7 KB	2026-07-02	杨凯
OS版本查询.jpg	89.9 KB	2026-07-02	杨凯